Procédure de reset usine sur écran SSSP

Etape 1

Si l'écran n'est pas en fonction, allumez le. Munissez-vous de la télécommande, Choissisez la Source HDMI, puis attendez environ 10 secondes, éteignez ensuite votre écran en appuyant sur la touche “POWER OFF”




Etape 2

Appuyez sur la touche “Mute” puis tour à tour sur les touches numérique : “1”, “8 et “2” puis sur le bouton on (rouge).




Etape 3

Une fois la combinaison de touches effectuée, un menu apparaît.

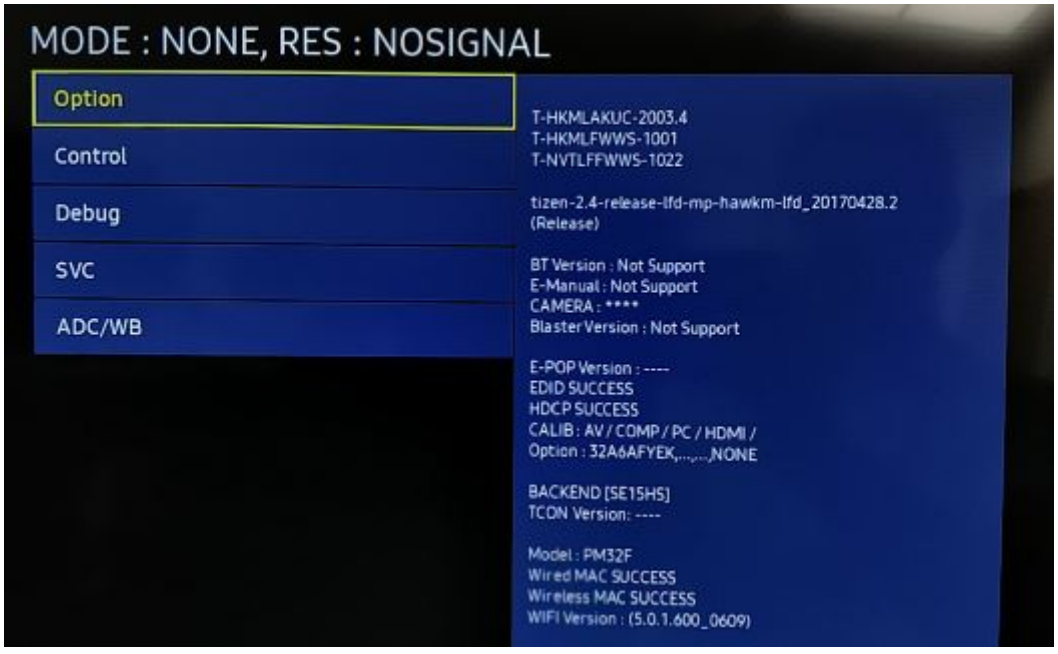

Etape 4

Une fois que le menu apparaît, choisissez “Option” puis “Factory reset” puis choisissez à nouveau “Factory reset”.

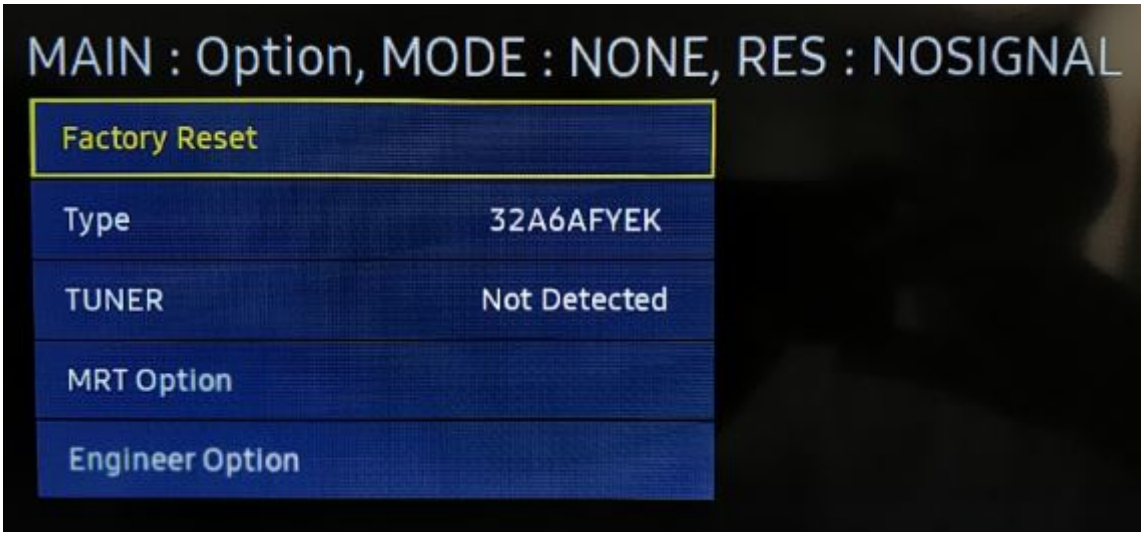

Etape 5

L'écran devrait s'éteindre après avoir effectué cette opération

Etape 6

Il ne vous reste plus qu'à rallumer l'écran avec le bouton “Power On”.



Si l'opération a été effectuée correctement, l'assistant de configuration s'affiche.

From:
https://documentation.zebrix.net/ - **zebrix signage documentation**

Permanent link:
https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:factoryresetsssp&rev=1547131076

Last update: **2020/06/22 11:53**